



# XP-endo® Retreatment Sequence

1 blister incluye / include / inclui: 1 × (DR1, XP-endo® Shaper 30/04, XP-endo® Finisher R 30/00)

## ES Información general

### Indicaciones de uso:

Estos instrumentos endodónticos están diseñados para utilizarse únicamente en instalaciones médicas u hospitalarias por parte de profesionales sanitarios cualificados. Esta secuencia está indicada para el retratamiento.

### Contraindicaciones:

Los instrumentos de níquel-titanio no deben utilizarse en personas con alergias conocidas a estos metales.

**Reacciones adversas:** Ninguna conocida.

### Advertencias y precauciones:

- Realizar 2 radiografías desde diferentes ángulos. Es fundamental poder apreciar con precisión la anatomía del conducto.
- En dientes plurirradiculares, comenzar por el conducto de mayor tamaño.
- Los instrumentos de un solo uso no deben volver a tratarse para su uso posterior, ya que esto podría comprometer su integridad.
- Inspeccione siempre los instrumentos antes de cada uso y deséchelos si presentan algún defecto visible.
- Cuando un instrumento alcance el final de su vida útil, deséchelo de conformidad con las leyes y normativas aplicables.

## IT Informazioni generali

### Indicazioni per l'uso:

Questi strumenti endodontici sono destinati all'uso in strutture mediche o ospedaliere da parte di professionisti sanitari qualificati. Questa sequenza è destinata al ritratamento.

### Contraindicationi:

Gli strumenti al nichel-titanio non devono essere utilizzati su soggetti con sensibilità allergica nota a questi metalli.

**Reazioni indesiderate:** Nessuna conosciuta.

### Avvertenze e precauzioni:

- Scattare 2 radiografie da diverse angolazioni. Una valutazione precisa dell'anatomia del canale è molto importante.
- In denti pluriradicolati, iniziare con il canale più grande.
- Non si devono sottoporre gli strumenti monouso a ritratamento per uso successivo. Ciò potrebbe compromettere l'integrità.
- Ispezionare sempre gli strumenti prima dell'uso e scartarli se sono presenti difetti visibili.
- Quando uno strumento raggiunge il termine del suo ciclo di vita, smaltrirlo in conformità con le leggi e le normative applicabili.

## PT Informações gerais

### Indicações de utilização:

Estes instrumentos endodônticos destinam-se a ser utilizados em instalações médicas ou hospitalares, por profissionais de saúde qualificados. Esta sequência destina-se ao retratamento.

### Contraindicações:

Não utilize instrumentos em níquel-titanio em indivíduos com sensibilidade alérgica conhecida a estes metais.

**Reações adversas:** Nenhuma conhecida.

### Avisos e precauções:

- Execute 2 radiografias a partir de ângulos diferentes. Uma apreciação exata da anatomia do canal é muito importante.
- Em dentes multirradiculares, comece pelo canal de maior calibre.
- Instrumentos de uso único não devem ser esterilizados para utilização subsequente. Isto pode comprometer a sua integridade.
- Inspeccione sempre os instrumentos antes de utilizar e, se apresentarem defeitos visíveis, rejeite-os.
- Quando um instrumento atinge o fim da sua vida útil, elimine-o em conformidade com as leis e os regulamentos aplicáveis.

## Protocolo de uso

## Protocolo per l'uso

## Protocolo de utilização

Figura 1



Figura 2



- Introduzca con cuidado el DR1 en el material de obturación girando a 800-1000 rpm con un par de 1,5 Ncm para crear un punto de entrada de 3-4 mm para la punta del XP-endo Shaper (Fig. 1). La punta activa del DR1 facilita la penetración inicial.
- Ponga una gota de disolvente en el espacio coronal creado y espere al menos 1 minuto (Fig. 2).

- Inserire delicatamente DR1 ruotando a 800-1000 giri/min con una coppia di 1,5 Ncm nel materiale da otturazione per creare un punto di partenza di 3-4 mm per la punta di XP-endo Shaper (Fig. 1). La punta attiva di DR1 facilita la penetrazione iniziale.
- Posizionare una goccia di solvente nello spazio coronale creato e attendere almeno 1 minuto (Fig. 2).

- Aplique suavemente a DR1, à velocidade de 800-1000 rpm com 1,5 Ncm de torque, sobre o material de obturação criando um ponto de entrada de 3-4 mm para a ponta do XP-endo Shaper (Fig. 1). A ponta ativa da DR1 facilita a penetração inicial.
- Deposite uma gota de solvente no espaço coronário criado e aguarde, no mínimo, 1 minuto (Fig. 2).

## XP-endo® Retreatment

Instrumentos endodónticos  
Strumenti endodontici  
Instrumentos endodônticos

FKG REF. 99.X00.10.09A.XY - n°111 - 2021/12

## XP-endo® Retreatment

Descripción - Descrizione - Descrição

DR1



Velocidad / velocità / velocidade: ● 800-1000 rpm

Par / coppia / torque: 1.5 Ncm




Shaper



Velocidad / velocità / velocidade: ● 1000-2500 rpm

Par / coppia / torque: 1 Ncm

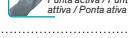

Finisher R



Velocidad / velocità / velocidade: ● 800-1000 rpm

Par / coppia / torque: 1 Ncm



Identificación de la conicidad (1) y del diámetro ISO (2)

Identificazione della conicità (1) e diametro ISO (2)

Identificação da conicidade (1) e do diâmetro ISO (2)



## Símbolos / Simboli / Símbolos

Producto esterilizado, listo para usar  
Prodotto sterilizzato, pronto per l'uso  
Produto esterilizado, pronto a utilizar

STERILE R Comprobar siempre la fecha de caducidad  
Controllare sempre la data di scadenza  
Verifique sempre a data de validade

Un solo uso (máx. 4 conductos)  
Monouso (máx. 4 canali)  
Utilização única (máx. 4 canais)

No utilizar si el embalaje está dañado  
Non utilizzare se la confezione è danneggiata  
Não utilizar se a embalagem estiver danificada

Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



3. Coloque la punta del XP-endo Shaper en el espacio preparado en la gutapercha, separela ligeramente y arranque el motor a 1000-2500 rpm (Fig. 3). Par recomendado a 1000 rpm: 1 Ncm.
4. Realice un movimiento de picoteo hasta que la punta del XP-endo Shaper se introduzca en la gutapercha. A continuación, ejerza una ligera presión para ayudar al avance del XP-endo Shaper por el conducto hasta alcanzar la longitud de trabajo (Fig. 4). Añada disolvente en caso necesario.
5. Deje que el XP-endo Shaper se desplace en espiral en la gutapercha y extraiga grandes hebras de gutapercha mediante movimientos largos y suaves (Fig. 5). Nota: puede que necesite retirar la gutapercha de la superficie del instrumento.
6. Tras retirar la gutapercha, mida la longitud de trabajo (LT) con un localizador de ápice electrónico.
7. Una vez confirmada la LT, alcance esta longitud con el XP-endo Shaper, irrigue y llene con NaOCl los conductos y la cámara pulpar.
8. Realice 10-15 movimientos adicionales, largos y suaves, con el XP-endo Shaper a lo largo de la longitud de trabajo e irrigue el conducto para eliminar residuos en suspensión.
9. Fije la longitud de trabajo del conducto en el XP-endo Finisher R (ISO 30) mediante el tubo de plástico para ajustar el tope endodóntico.
10. Coloque el XP-endo Finisher R en el conducto, arranque a continuación el motor a 800-1000 rpm y 1 XP-endo Ncm, e introduzca lentamente el aparato en el conducto.
11. Utilice el XP-endo Finisher R durante al menos 1 minuto (más, si siguen saliendo residuos del conducto), realizando movimientos longitudinales lentos y suaves para alcanzar la longitud completa del conducto. Realice pequeños movimientos multidireccionales y no retire el instrumento del conducto (Fig. 6).
12. Irrigue abundantemente con NaOCl y succione para retirar la gutapercha y el cemento sellador antes de completar el tratamiento (Fig. 7).
  
3. Posizionare la punta di XP-endo Shaper nello spazio preparato nella guttaperca, discostare leggermente e avviare il motore a 1000-2500 giri/min (Fig. 3). Coppia consigliata a 1000 giri/min: 1 Ncm.
4. Applicare un movimento a piccoli colpi fino a quando la punta dello XP-endo Shaper non attacca la guttaperca. Quindi utilizzare una leggera pressione per far avanzare XP-endo Shaper lungo il canale fino alla lunghezza di lavoro (Fig. 4). Aggiungere solvente, se necessario.
5. Fare in modo che XP-endo Shaper si avviti delicatamente attorno alla guttaperca ed estrarre grandi filamenti di guttaperca usando lunghi movimenti delicati (Fig. 5). Nota: potrebbe essere necessario rimuovere la guttaperca dalla superficie dello strumento.
6. Dopo la rimozione della guttaperca, misurare la lunghezza di lavoro (WL) con un localizzatore elettronico dell'apice.
7. Una volta confermata la WL, raggiungerà questa lunghezza con XP-endo Shaper, irrigare e riempire la camera pulpare e i canali con NaOCl.
8. Usare XP-endo Shaper nella lunghezza di lavoro per 10-15 ulteriori lunghi movimenti delicati e irrigare il canale per eliminare i detriti in sospeso.
9. Fissare la lunghezza di lavoro del canale su XP-endo Finisher R (ISO 30) utilizzando il tubo di plastica per regolare lo stop.
10. Posizionare XP-endo Finisher R nel canale, quindi avviare il motore (800-1000 giri/min, 1 Ncm) e inserire lentamente XP-endo Finisher R nel canale.
11. Usare XP-endo Finisher R per almeno 1 minuto (più a lungo, se i detriti continuano a fuoriuscire dal canale), effettuando movimenti longitudinali lenti e delicati a contatto con l'intera lunghezza del canale. Fare piccoli movimenti multidirezionali evitando di rimuovere lo strumento dal canale (Fig. 6).
12. Utilizzare abbondante irrigazione NaOCl e aspirare per rimuovere i resti di guttaperca e sigillante prima di completare il trattamento (Fig. 7).
  
3. Insira a ponta do XP-endo Shaper no espaço preparado, até entrar em contato com a guta-percha; recue ligeiramente e ative o motor a 1000-2500 rpm (Fig. 3). Torque recomendado a 1000 rpm: 1 Ncm.
4. Aplique movimentos de vaivém curtos até a ponta do XP-endo Shaper entrar em contato com a guta-percha. Então, aplique uma pressão leve para ajudar o XP-endo Shaper a penetrar no canal até ao comprimento de trabalho (Fig. 4). Adicione solvente, se necessário.
5. Deixe que o XP-endo Shaper se enrolle suavemente em volta da guta-percha e extraia grandes pedaços de guta-percha, aplicando movimentos suaves e longos (Fig. 5). Nota: poderá ser necessário retirar guta-percha da superfície do instrumento.
6. Após a remoção da guta-percha, meça o comprimento de trabalho (CT) com um localizador apical eletrônico.
7. Depois de confirmar o CT, atinja este comprimento com o XP-endo Shaper, irrigue e preencha a câmara pulpar e os canais com NaOCl.
8. Com o XP-endo Shaper efetue mais 10-15 longos e suaves movimentos de vaivém até ao CT e irrigue o canal, para eliminar os resíduos suspensos.
9. Defina o comprimento de trabalho do canal no XP-endo Finisher R (ISO 30), utilizando o tubo plástico para regular o endo stop.
10. Introduza o XP-endo Finisher R no canal; em seguida, ative o motor (800-1000 rpm, 1 Ncm) e faça avançar lentamente o XP-endo Finisher R no canal.
11. Utilize o XP-endo Finisher R durante, no mínimo, 1 minuto (durante mais tempo, no caso de continuarem a sair resíduos do canal), efetuando movimentos longitudinais lento e suaves, para que o instrumento entre em contato com todo o comprimento do canal. Execute pequenos movimentos multidirecionais e evite retirar o instrumento do canal (Fig. 6).
12. Irrigue abundantemente com NaOCl e aspire, para remover todos os resíduos de guta-percha e selante, antes de passar à conclusão do tratamento (Fig. 7).



1639